

工程质量监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平公路分局应急保障指挥中心				
开工时间	2018-11-20	工程进度	二层梁板钢筋制安	检查日期	2019-01-07
施工单位	云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司		监理单位	澄江忠信工程建设监理有限责任公司	
检查部位	二层模板支撑；模板支撑检查				
检查内容：1、质量检查；2、“岁末年初”安全生产检查；3、“今冬明春”消防安全检查					
<p>检查情况</p> <p>质量：1、板面钢筋尚未完成安装；保护层未垫到位；线管保护层过小； 2、部分梁钢筋位移，焊缝不饱满夹渣，保护层未垫到位；</p> <p>安全：1、模板支撑不符合规范要求如：①部分立杆“U”型托撑处方木立起，缝隙过大；②部分小横杆未超出扣件盖板边缘 100mm；③存在钢木混用；④梁底缺少立杆支撑；⑤局部立杆直接点位于同一断面；⑥后浇带模板支撑未独立支撑；</p> <p>2、施工现场安全文明程度较差；材料堆放管理混乱；道路未硬化；排水不到位等；</p> <p>3、临边洞口围护不到位如操作平台边缘未围护；</p> <p>4、部分作业人员未佩戴安全帽；</p> <p>5、相关管理人员未到岗；</p> <p>6、要求施工单位做好“岁末年初”安全生产自检自查工作；做好消防安全宣贯培训，加强动火作业管理。</p>					
监督人员签字：周俊贤、王斌、2019年01月07日					
施工单位负责人签字：王建平 监理单位负责人签字：魏光泽 2019年01月07日					
<p>检查意见：</p> <p>未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题：</p> <p>1. 责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2. 下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3. 下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）； 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。</p> <p>监督组组长：喻德明 2019年01月07日</p>					