

工程质量监督巡查、抽查记录

编号:

工程名称	新平县水塘中学综合楼建设项目				
开工时间	2018-07-25	工程进度	三层梁板钢筋制安	检查日期	2019-01-08
施工单位	云南屹宸投资建设有限公司		监理单位	澄江忠信工程建设监理有限责任公司	
检查部位	三层模板支撑				
检查内容: 1、质量检查; 2、“岁末年初”安全生产检查; 3、“今冬明春”消防安全检查					
检查情况 质量: 1、板面钢筋网眼尺寸不均匀, 保护层未垫到位, 未按设计要求制作线管钢筋网片; 2、部分梁筋位移偏中, 排距过大, 间距不均匀, 保护层未垫到位; 部分二排筋、三排筋与设计不相符 (设计为 16Φ25 6/6/4 实际为 16Φ25 6/5/5); 部分梁有效断面与设计不符, 楼梯折板与设计不符; 3、梁柱接点达不到抗震要求; 柱头箍筋间距不均匀, 未绑扎固定; 安全: 1、模板支撑不符合规范要求如: ①梁帮支撑不规范, 直接支于立杆与“u”型托撑的接点处; ②局部立杆自由端长度过大; ③部分立杆和小横杆为残次品; ④局部小横杆端部未超出扣件盖板边缘 100mm; ⑤楼梯板支撑无扫地杆; 2、要求施工单位做好“岁末年初”安全生产自检自查工作, 加强施工现场动火作业管理。					
监督人员签字: 周俊贤、王斌、2019 年 01 月 08 日					
施工单位负责人签字: 白新平 监理单位负责人签字: 李进猛 2019 年 01 月 08 日					
检查意见: 未发现质量问题 ()。 发现存在质量问题: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查 (✓); 2. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站 (); 3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站核查 (); 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚 ()。					
监督组组长: 喻德明 2019 年 01 月 08 日					