工程质量监督巡查、抽查记录

编号:

_		*** *				
	工程名称	新平县水塘中学综合楼建设项目				
	开工时间	2018-07-25	工程进度	三层梁板钢筋 制安	检查日期	2019-02-25
	施工单位	云南屹宸投资建设有限公司		监理单位	澄江忠信工程建设监理有 限责任公司	
	检查部位	三层模板支撑				

检查内容: 1、质量检查; 2、节后复工安全生产检查

检查情况

质量: 1、板面钢筋网眼尺寸不均匀,保护层未垫到位;

- 2、梁柱接点达不到抗震要求,柱头焊接点位于钢筋弯折点且焊接位置位于同一断面,梁钢筋保护层未垫到位,部分柱子箍筋间距不均匀;
- 3、未按设计要求制作线管钢筋网片;

安全: 1、模板支撑不符合规范要求如: ①梁帮支撑不规范,直接支于立杆上;②楼梯间支撑立杆搭接方式不正确;③局部横杆端部未超出扣件盖板边缘100mm;

- 2、外架于卸料平台处断开连接:
- 3、物料提升机未办理使用登记备案,登记备案前禁止使用;
- 4、要求施工单位做好节后复工安全生产教育培训工作,加强安全生产自检自查工作。

监督人员签字: 周俊贤、王斌、2019年02月25日

施工单位负责人签字: 白新平监理单位负责人签字: 李进猛 2019 年 02 月 25 日

检查意见:

未发现质量问题()。

发现存在质量问题:

- 1. 责任单位自行整改,监理(建设)单位检查(√);
- 2. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站();
- 3. 下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站核查();
- 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。

监督组组长: 喻德明 2019 年 02 月 25 日